

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>


リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成29年8月30日

リコール届出番号	4094	リコール開始日	平成29年8月30日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎 問い合わせ先:品質保証部 TEL 0480-52-6407		
不具合の部位(部品名)	電気装置(バッテリーリレー用電源ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロード・ローラの電気装置において、バッテリーリレー用電源ケーブルの配索が不適切なため、車両の振動により当該ケーブルが原動機マイナスアースコードと接触して摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バッテリーリレー用電源ケーブルと原動機マイナスアースコードの被覆が剥がれて短絡し、最悪の場合、原動機の停止又は再始動が困難となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、図面通りにバッテリーリレー用電源ケーブルを配索する。なお、バッテリーリレー用電源ケーブルと原動機マイナスアースコードを点検し、摩耗している場合には、新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車両型式銘板付近に No.4094のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	VMW2	「MW700」	VMW2-10101～VMW2-10119 平成18年7月4日～平成22年9月10日	19	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年7月4日～平成22年9月10日	(計19台)	

改善箇所説明図

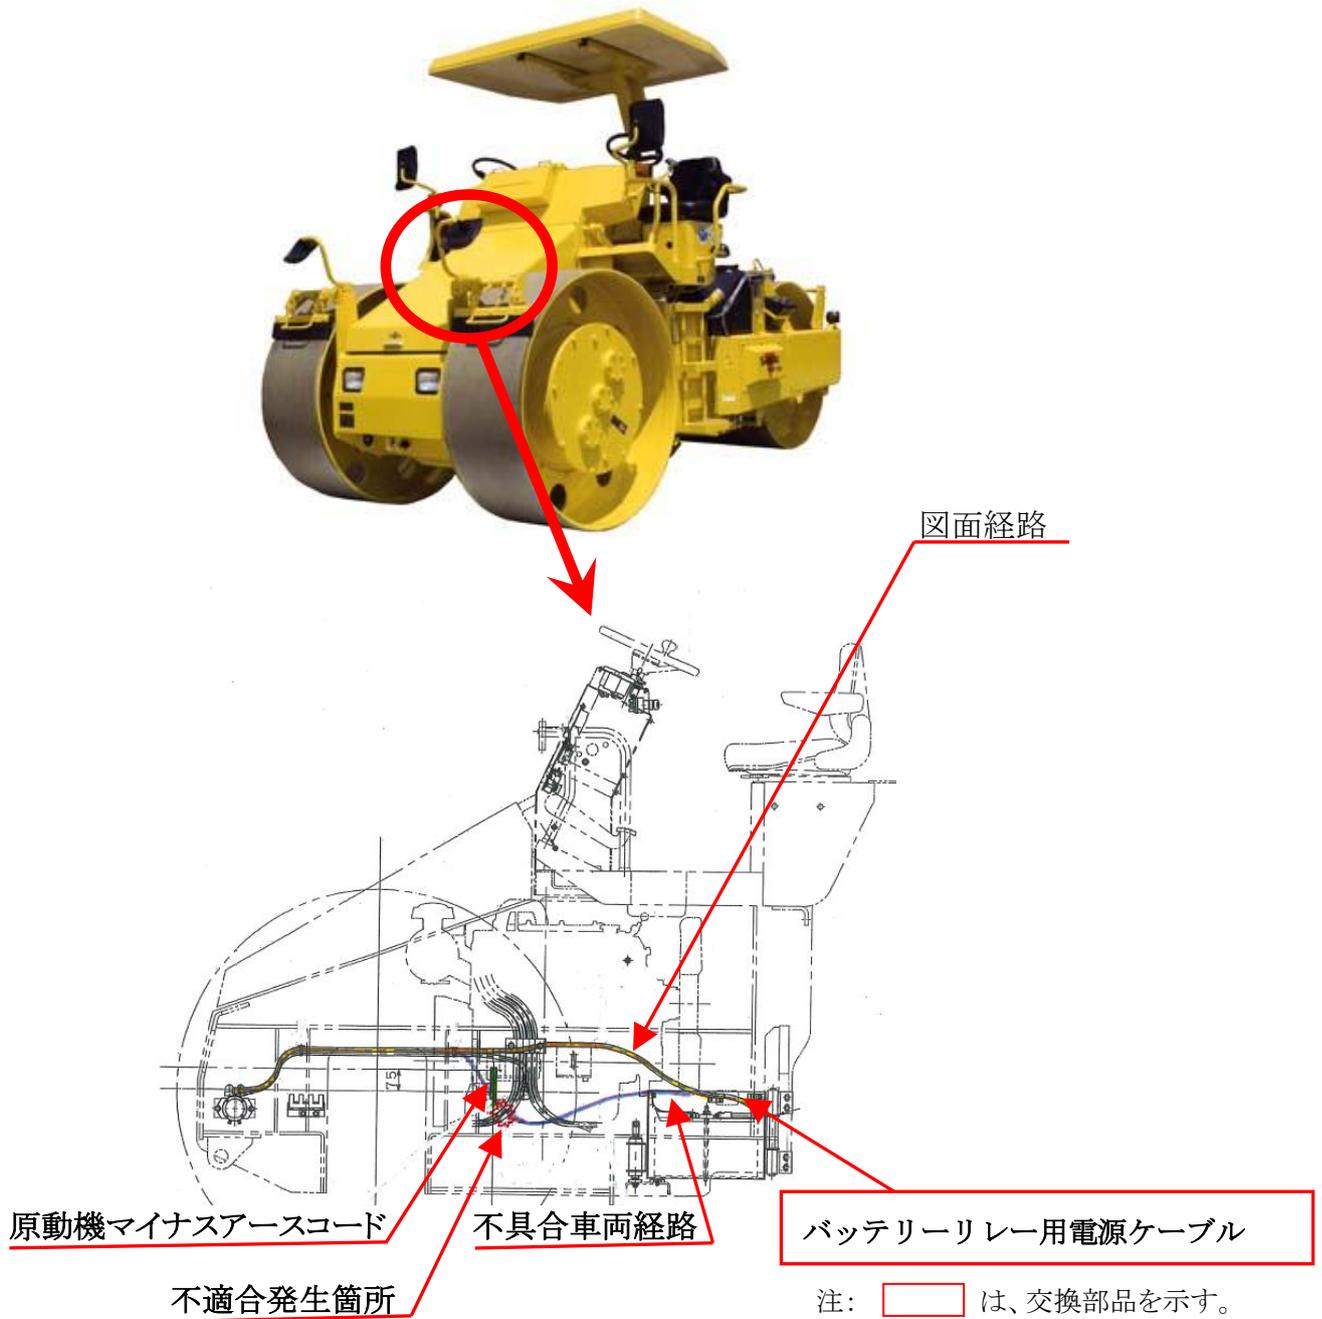

ロード・ローラの電気装置において、バッテリーリレー用電源ケーブルの配索が不適切なため、車両の振動により当該ケーブルが原動機マイナスアースコードと接触して摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バッテリーリレー用電源ケーブルと原動機マイナスアースコードの被覆が剥がれて短絡し、最悪の場合、原動機の停止又は再始動が困難となるおそれがある。

改善の内容:

全車両、図面通りにバッテリーリレー用電源ケーブルを配索する。

なお、バッテリーリレー用電源ケーブルと原動機マイナスアースコードを点検し、摩耗している場合には、新品に交換する。

識別 : バッテリーリレー用電源ケーブルの配索経路で識別する。